

**Акт
осеннего комиссионного осмотра пути АО «Центр транспортного сервиса»**

от 21.10.2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт осмотра технического состояния соединительного пути №31 по ст.Жалтыр

№	Выявленные замечания	Срок устранения	Дата устранения
	соединительный путь № 31 от СП № 41 искл до СП № 61 (вкл). Установить знак ГПП		
1	Установить знак «ГПП»	31.10.22 г	
2	1зв от СП № 41 Р 65 от хвоста крестовины куст 1х4, 2х3	31.10.22 г	
3	2зв Р-50 куст 2х3, 2х3, 1х4	31.10.22 г	
4	3зв куст 1х4, 2х3	31.10.22 г	
	СП № 57 левый, ручной		
5	Приемный стык Ш-1532мм (в створе сигналом М-31)	31.10.22 г	
6	У остря остряка Ш-1537мм ур-9мм	31.10.22 г	
7	Защита по боковому направлению	31.10.22 г	
8	Заменить 1 флогарочный брус	31.10.22 г	
9	Обточить правый остряк	31.10.22 г	
10	В корне остряка по боковому Ш-1532мм ур-12мм	31.10.22 г	
11	По прямому Ш-1532мм ур-14мм	31.10.22 г	
12	Отрегулировать зазор в правом корне остряка слепой	немедленно	
13	В СПК Ш-1540мм, куст 2х4 брусьев	немедленно	
14	В крестовине по боковому Ш-17 мм. желоб-47мм, несоответствие критического расстояния 1470мм	немедленно	
15	В крестовине заменить 2х3 брусьев	немедленно	
	от СП № 57 по боковому направлению		
16	1зв куст 2х3 шпал	31.10.22 г	
17	2зв перех.стык Р50/65 куст 2х2 шпал	31.10.22 г	
18	3зв куст 2х2, 2х3 шпал	31.10.22 г	
19	3зв куст 2х4, 2х3 шпал	31.10.22 г	
20	4зв куст 4х3 шпал	31.10.22 г	
21	5в куст 1х4, 1х3 шпал	31.10.22 г	
22	6зв куст 2х4, 3х3 шпал	31.10.22 г	
23	7зв куст 1х4, 3х3 шпал	31.10.22 г	
24	8зв куст 3х4 шпал	31.10.22 г	
25	9зв куст 3х4, 1х3 шпал	31.10.22 г	
26	10зв куст 1х4 брусьев, 1х4 шпал	31.10.22 г	
	СП № 61 типа Р50, марка 1/11, левый (ручной) (защит по прямому направлению)		
27	В крестовине по прямому Ш-26мм желоб-49мм	немедленно	
28	В крестовине куст 2х3брусьев	31.10.22 г	
29	В СПК куст 1х4 брусьев	31.10.22 г	
30	В корне остря Ш-1523мм поп р	31.10.22 г	
31	Наплавить правый корень, вертикальный уступ до 5 мм.	31.10.22 г	

32	У остря остряка Ш-1538мм У-4мм	31.10.22 г	
33	В раме куст 1х4 брусьев	31.10.22 г	
34	Установить знак «ГПП» в створе приемным стыком	31.10.22 г	
35	Заменить правую запорную закладку	31.10.22 г	
36	Приемный стык Ш-1524мм куст 1х3 шпал	31.10.22 г	
37	от СП №61 по бок за хвостом крестовины Р65 дерево	31.10.22 г	
38	1зв куст 1х5, 1х4 шпал	31.10.22 г	
39	2зв вертикальная ступенька до 10мм	31.10.22 г	
40	3зв куст 4х4, 3х3, установить Д65-2 штук, куст 1х3	31.10.22 г	
41	4зв куст 1х4,2х4 шпал, установить Д65- 2 шт., куст 1х3	31.10.22 г	
42	5зв куст 2х2 шпал, пополнить стык болт 3 шт	31.10.22 г	
43	6зв ОСБ	31.10.22 г	
44	7зв куст 1х4 шпал, установить стык болт 2 шт, куст 3х3, Д65- 4 штук	31.10.22 г	
45	8зв куст 1х5, 2х3 шпал пополнить стык болт 5шт	31.10.22 г	
46	9зв куст 1х4, 1х3 шпал	31.10.22 г	
	СП №57		
47	1зв куст 1х4.,2х3 шпал	31.10.22 г	
48	2зв установить 4шт стык болта Р 65 куст 1х4 шпал	31.10.22 г	
49	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку шпальных ящиков, смазку всех болтов, протяжку, добивку костылей, докрутку шурупов, произвести нумерацию.		постоянно
50	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку и очистку шпального ящика 1-ой меж.остряковой тяги, для стока талых вод.		постоянно

Анализ потребности материалов верхнего строения пути для текущего содержания подъездного пути №31 по станции Жалтыр

- 1) Требуется замена деревянных шпал при рельсах типа Р50,Р43 в количестве: 75 шт.
- 2) Требуется замена стрелочных брусьев 10 шт. (3.5 м.), 20 шт. (5.5 м.)
- 3) Требуется выправить стрелочные переводы №№ 51, 57.
- 4) Требуется подрезка шпальных ящиков на всем протяжении пути.

Требуется добивка костылей, смазка и протяжка всех стыковых болтов

Председатель комиссии:

Вице-президент
АО «Центр транспортного сервиса».

Жумангалиев К.Е.

Члены комиссии:

Директор департамента корпоративного развития
и управления рисками.

Есетов А.У.

Региональный представитель
РП-Астана

Айдекешев Ж.К.

Дорожный мастер АО «ЦТС»

Ситтыков О.К.

Дорожный мастер АО «ЦТС»

Абатов Б.Б.

Дорожный мастер АО «ЦТС»

Жалгабеков Д.А.